

## تقرير زيارة رقم (٣)

الموقع : مشتل منطقة اللجون/الكرك

التاريخ: ٢٠٢٠/١/٢٦

تم اجراء الكشف الحسي على موقع المشتل في منطقة اللجون / الكرك، بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٦ وبحضور كل من:-

م. طارق عكاشه/ المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. يحيى ابو صيني / المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. عبدالله المدادحة / بلدية الكرك

من اجل الوقوف على واقع الحال في الموقع وتحديد اسباب الاعطال وتقييم الاضرار التي لحقت بالبيوت البلاستيكية الموجودة.

بعد معاينة الموقع والبيوت البلاستيكية تبين لنا ما يلي:-

بسبب الرياح الشديدة التي اجتاحت المنطقة في تلك الفترة والتي وصلت سرعتها الى حوالي ١٢٠ - ١٤٠ كلم /ساعة ومن اكثر من اتجاه وحسب شهود عيان في الموقع كانت سرعة الرياح غير مسبوقة،

ونتيجة لوجود هنجر مجاور للبيوت البلاستيكية ساعد في تكوين تيار هوائي قوي وموجه بشدة نحو منتصف البيوت حدثت الاضرار التالية:-

- ١- التواء وتكسر عشرة اقواس في منتصف البيت البلاستيكي الاول، وعدم وجود اضرار على الاقواس الاربعة الاولى والاقواس السبعة الاخيرة لنفس البيت البلاستيكي.
- ٢- تمزق الشرائح البلاستيكية وتطايرها في كلا البيتين.
- ٣- خلع في ابواب البيتين
- ٤- عدم حدوث اضرار تذكر في البيت البلاستيكي الثاني، سوى خلع الابواب وتطاير شرائح البلاستيك

### التوصيات

- ١- اعادة بناء البيت الاول مع الاستفادة من الاقواس السليمة واستصلاح اجزاء من الاقواس المتضررة .
- ٢- تثبيت قواعد البيتين بطريقة سليمة تتلائم مع تركيبة التربة

- ٣- تثبيت الاغطية البلاستيكية بطريقة سليمة من خلال عمل خندق على جانبي كل بيت وانزال الشرائح بداخل الخندق وطمرها بتربة طينية، وربصها جيداً
- ٤- تحزيم مناطق تقاطع شراحت البلاستيك بأستخدام انابيب الري قياس ١٦ وربط طرفي الانبوع من كل جهة باحمال(اكياس تراب)
- ٥- زراعة اشجار دائمة الخضرة من الجهة الشمالية الغربية للبيوت على شكل خط يبدأ من طرف الهنجر الشمالي ويمتد بشكل مائل باتجاه شمال- شرق لينتهي بالقرب من طرف البيوت البلاستيكية وبمعدل صفين من الاشجار وبارتفاع متر ونصف على الاقل (سيتم ايضاح ذلك على الواقع)
- ٦- الاسراع ببناء البيت البولي كاربونيت للبدء بعمليات الاكثار و الانتاج .
- ٧- تحديد موعد لاقامة دورة تدريبية وتحديد الكوادر الفنية على الاكثار خلال الاسيوعين القادمين في مشتل فيصل في جرش.







الاشتال التي تم زراعتها قد تضررت وتمنقل الاشتال و عادة زراعتها في مشتل البلدية في موقع اخر



• البيت الثاني:

- الابواب للبيت البلاستيكي خلعت بسبب الرياح.
- الشرائح البلاستيكية تمزقت .
- لا يوجد اية اضرار على الاقواس عدا التواء بسيط لا يذكر في قوسين.

